

GT-100高精度涂层测厚仪

使用说明书



海安迪斯凯瑞探测仪器有限公司

Haian Discory Detecting Instrument CO.,Ltd

目 录

前言	4
1 概述	5
1.1 测量原理	5
1.3 仪器视图	6
1.3.1 仪器拼图及名称	6
1.3.2 主机拼图及各部分名称	6
1.3.3 屏幕显示	6
1.4 技术参数	7
1.4.1 测量范围及测量误差（见附录 1）	7
1.4.2 使用环境	7
1.4.3 电源	7
1.4.4 外型尺寸和重量	7
2 仪器的使用	8
2.1 基本测量步骤	8
2.2 各项功能及操作方法	9
2.2.1 测量方式（单次测量 \leftrightarrow 连续测量）	10
2.2.2 工作方式（直接方式 \leftrightarrow 成组方式）	10
2.2.3 单位制式转换（公制 \leftrightarrow 英制）	11
2.2.4 统计计算	11
2.2.5 存贮	12
2.2.6 删除	12
2.2.7 设置限界	12
2.2.8 操作一览表	13
2.2.9 关于测量和误差的说明	13
3 仪器的校准	13
3.1 校准标准片（包括箔和基体）	13
3.2 基体	14
3.3 校准方法	14
3.3.1 零点校准	14
3.3.2 二点校准	14
3.3.3 修改组 FX 中的校准值	15
3.4 基本校准的修正	16
4 影响测量精度的因素	17
4.1 影响因素相关表	17

4.2 影响因素的有关说明	17
4.3 使用仪器时应当遵守的规定	18
5 保养与维修	19
5.1 环境要求	19
5.2 更换电池	19
5.3 故障排除	19
6 附表	20
7 售后服务承诺	24
8 仪器装箱单	25
9 检验证书	26
10 产品保修卡	27

前 言

非常感谢您选用 GT-100 涂层测厚仪，您能成为海安迪斯凯瑞探测仪器有限公司的用户，是我们莫大的荣幸。为了使您能尽快熟练的使用本仪器，我们随仪器配备了使用说明书。

本手册属于仪器重要的一部分，它能提供操作及安全指引，使用户可以正确使用及维护本仪器。在第一次使用仪器之前，请务必仔细阅读本手册的所有内容，以便您能了解本仪器的性能，并能充分运用其各项功能。在阅读本说明书后，请妥善保管，以备日后查阅。

本手册内容及规格在需要时我们会作适当修改，海安迪斯凯瑞探测仪器有限公司保留随时改进和革新仪器而不事先通知的权利，如果用户所购买的仪器与使用说明书上有所不同或有什么问题，可选择以下方式与我们联系。

- 1、拨打公司售后服务专线：400-012-6866；
- 2、发邮件至公司邮箱：postmaster@dscr.com.cn；
- 3、登录公司网址查询：<http://www.dscr.com.cn>。

感谢您的合作！

1 概述

本仪器是一种便携式测量仪，它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室，也可用于工程现场。通过使用不同的测头，还可满足多种测量的需要。本仪器能广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。是材料保护专业必备的仪器。

本仪器符合以下标准：

GB/T 4956—1985 磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法

GB/T 4957—1985 非磁性金属基体上非导电覆盖层厚度测量 涡流方法

JB/T 8393—1996 磁性和涡流式覆层厚度测量仪

JJG 889—95 《磁阻法测厚仪》

JJG 818—93 《电涡流式测厚仪》

特点：

- 采用了磁性和涡流两种测厚方法，即可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度；
- 可使用 2 种测头 (F1、N1)
- 具有两种测量方式：连续测量方式 (CONTINUE) 和单次测量方式 (SINGLE)；
- 具有两种工作方式：直接方式 (DIRECT) 和成组方式 (A-B)；
- 设有五个统计量：平均值 (MEAN)、最大值 (MAX)、最小值 (MIN)、测试次数 (NO.)、标准偏差 (S. DEV)；
- 可采用单点校准和两点校准两种方法对仪器进行校准，并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正；
- 具有存贮功能：可存贮 495 个测量值；

具有删除功能：对测量中出现的单个可疑数据进行删除，也可删除存贮区内的所有数据，以便进行新的测量；

- 可设置限界：对限界外的测量值能自动报警；
- 具有电源欠压指示功能；
- 操作过程有蜂鸣声提示；
- 具有错误提示功能，通过屏显或蜂鸣声进行错误提示；
- 设有两种关机方式：手动关机方式和自动关机方式；

1.1 测量原理

本仪器采用了磁性和涡流两种测厚方法，可无损地测量磁性金属基体（如钢、铁、合金和硬磁性钢等）上非磁性覆盖层的厚度（如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等）及非磁性金属基体（如铜、铝、锌、锡等）上非导电覆盖层的厚度（如：珐琅、橡胶、油漆、塑料等）。

a) 磁性法 (F 型测头)

当测头与覆盖层接触时，测头和磁性金属基体构成一闭合磁路，由于非磁性覆盖层的存在，使磁路磁阻变化，通过测量其变化可导出覆盖层的厚度。

b) 涡流法 (N 型测头)

利用高频交变电流在线圈中产生一个电磁场，当测头与覆盖层接触时，金属基体上产生电涡流，并对测头中的线圈产生反馈作用，通过测量反馈作用的大小

可导出覆盖层的厚度。

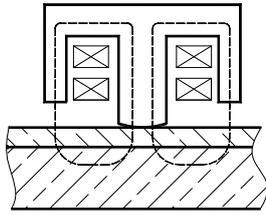


图 1-1 磁性法基本工作原理


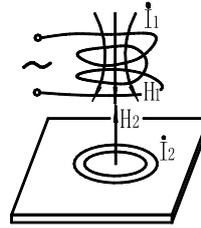


图 1-2 涡流法基本工作原理


仪器视图

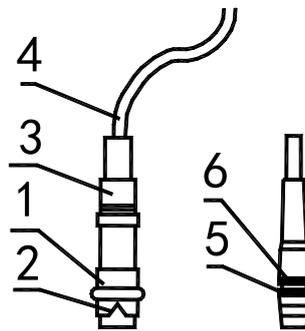

1.2.1 测头视图及名称


定位套 2. V型口 3. 加载套 4. 连线 5. 插头 6. 锁母

1.2.2 主机视图及各部分名称

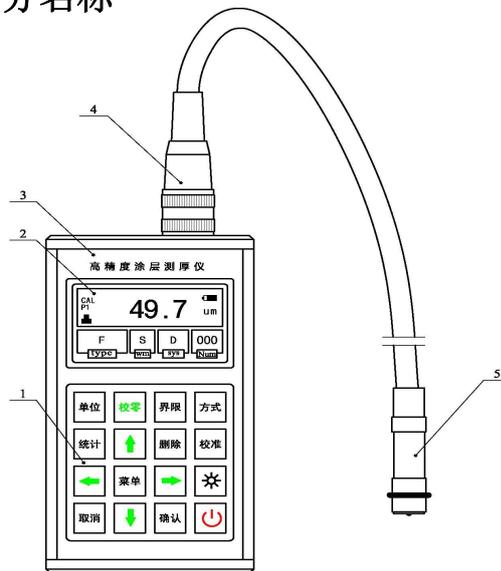

1.键盘 2.显示屏 3. 主机 4. 测头插座 5. 仪器测头

1.2.3 屏幕显示

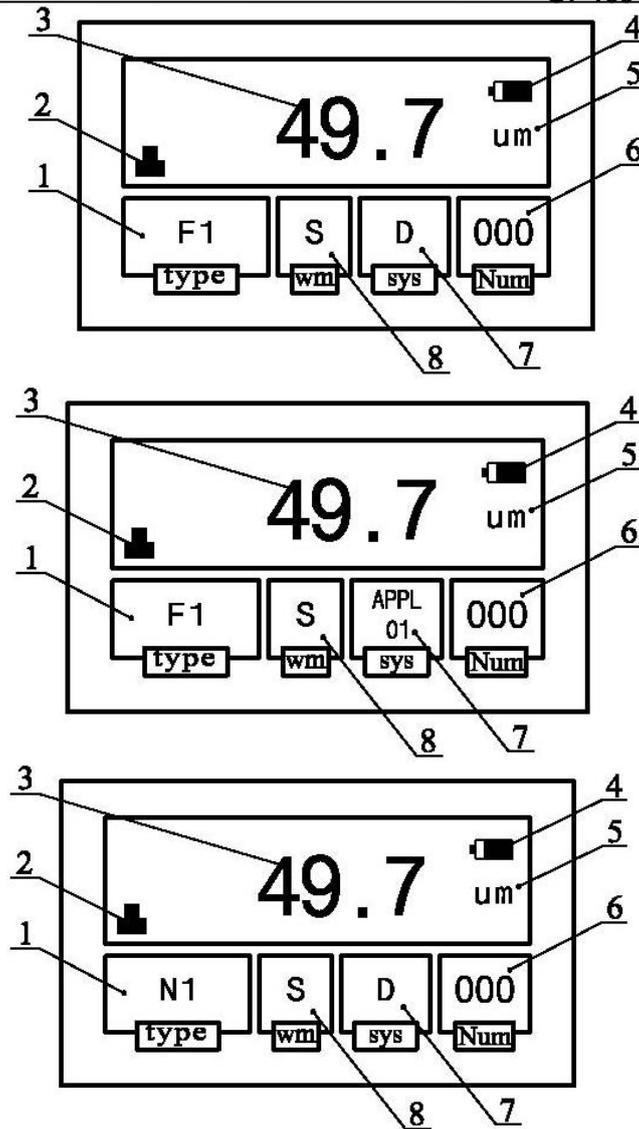

1. 测头类型指标 2 测量标志 3. 数据显示 4. 电池电量指示
5. 测量单位 6. 存储记录计数指示 7. 测量模式 8. 测量方式

1.3 技术参数

1.3.1 测量范围及测量误差（见附录 1）

1.3.2 使用环境

温度：-10℃~40℃

湿度：20%~90%RH

无强磁场环境

1.3.3 电源

2×1.5V AA (5 号)


1.3.4 外型尺寸和重量

外型尺寸：1250mm×67 mm×31 mm

重量：约 400g


2 仪器的使用

使用本仪器前，请务必仔细阅读第 3 章(校准)和第 4 章(影响测量精度的因素)

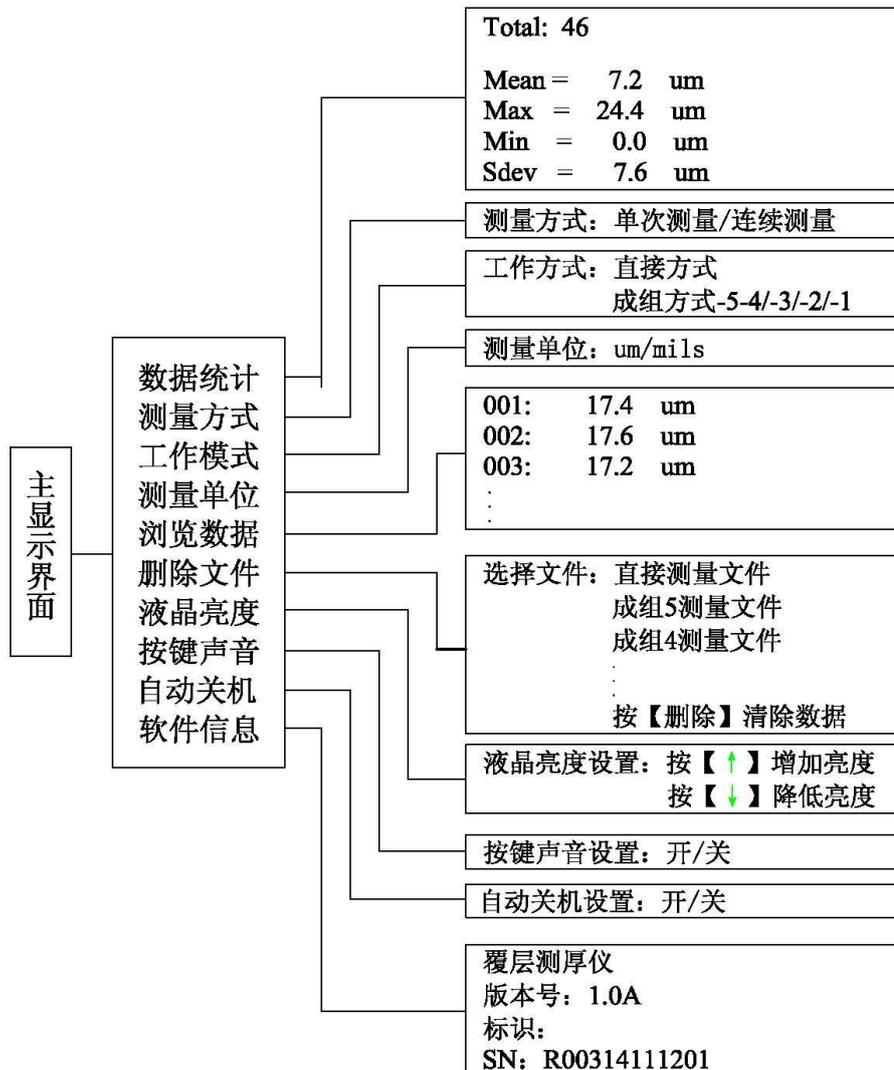

2.1 基本测量步骤

- a) 准备好待测试件（参见第 4 章）；
- b) 将测头插头插入主机的测头插座中，旋紧锁母；
- c) 将测头置于开放空间，按一下“”键，开机；
- d) 仪器自检显示所装测头类型，界面如下：

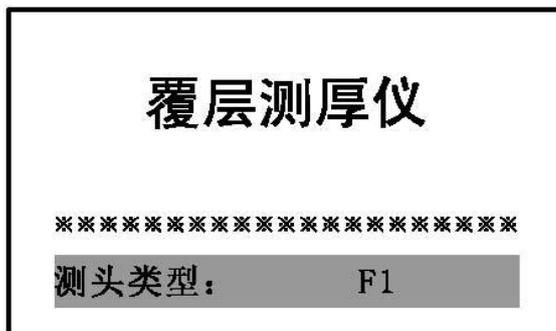


e) 检查电池电压；如电池电压过低，仪器将自动关机。

说明 1：当电池符号满格显示，表示电池电压正常；空格显示，表示电池电压已低落，应立即更换电池；

说明 2：长期不用时应将电电池卸除。

自检后正常情况下，显示上次关机前的测量值；如下图：

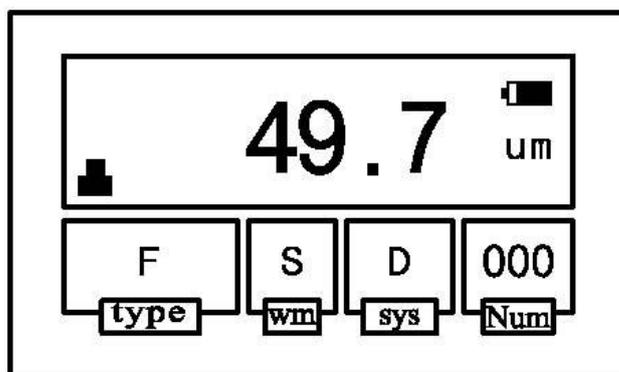

视窗	显示内容	表示含义	备注
Type 测头类型	NON-FERROUS	N 型测头	
	FERROUS	F 型测	
Sys 工作方式	D	直接测量方式	
	APPL 01	成组测量方式 1	
	APPL 02	成组测量方式 2	
	APPL 03	成组测量方式 3	
	APPL 04	成组测量方式 4	
	APPL 05	成组测量方式 5	
Num 存贮单元	1-99	正在存储的单元数	共 5 组

f) 是否需要校准仪器，如果需要，选择适当的校准方法进行（参见第 4 章）；

g) 测量：迅速将测头与测试面垂直地接触并轻压测头定位套，随着一声鸣响，传感器耦合接触标志亮起，屏幕显示测量值，提起测头可进行下次测量；

h) 统计功能：必须进行三次测量以上才能进行统计计算

- i)单位转换：按“”键，可以在公制 μm 与英制 mils，之间循环切换
- j)界限设置：必须在分组测量状态，才能设置
- k)测量方式：按“”键，可以在单次和连续测量循环切换
- 1) 背光：按“”键，在黑暗操作环境下，可以打开背光照明，便于读取测量数据，需要注意的是，背光打开，会大量缩短电池寿命 m)关机：在无任何操作的情况下，大约 1~2min 后仪器自动关机。按“”键，则立即关机。如果菜单选项，自动关机设置为关闭状态，仪器只能按“”键，进行强制关机

说明：1. 如果在测量中测头放置不稳，显示一个明显的可疑值，按清除键可删除该值；

2.2 各项功能及操作方法

菜单明细表组织图

数据统计	Total:	统计样本的总数
	Mean	平均值
	Max	最大值
	Min	最小值
	Sdev	标准偏差
测量方式	Single	单次测量
	Continue	连续测量
工作方式	DIRECT	直接测量方式
	APPL 1	成组测量方式 1
	APPL 2	成组测量方式 2
	APPL 3	成组测量方式 3
	APPL 4	成组测量方式 4
	APPL 5	成组测量方式 5
测量单位制式	μm	公制单位
	mils	英制单位
删除文件	APPL 1	删除成组测量文件 1
	APPL 2	删除成组测量文件 2
	APPL 3	删除成组测量文件 3

	APPL 4	删除成组测量文件 4
	APPL 5	删除成组测量文件 5
查看数据记录内容	APPL 1	查看相应成组方式下的记录数据
	APPL 2	
	APPL 3	
	APPL 4	
	APPL 5	
软件信息	Version	仪器软件版本号
	Code	仪器出厂代码
	SN	仪器出厂序列号

- 单次测量——测头每接触被测件 1 次，随着一声鸣响，显示一个测量结果；
 - 连续测量——不提测头动态测量，测量过程中不伴鸣响，屏幕闪显测量结果；
- 两种方式的转换方法是：

- a) 开机状态下，按按“**菜单**”键后，屏显菜单，选择按“”“”“”键键进行测量方式的选择，单次测量；连续测量，选择后按“**确认**”键进行确认，再按“**取消**”键依次退回主显示界面，开始进入新的测量方式进行测量。
- b) 快速设置，直接按“**方式**”键，循环切换。S 为单次测量，C 为连续测量

2.2.2 工作方式（直接方式↔成组方式）

- 直接（DIRECT）方式 —— 此方式用于随意性测量，测量值暂存在内存单元（共有 120 个存贮单元），只要测量次数超过 3 次，随时可以按“**统计**”键，查看统计数据。当测量次数满 120 次时，仪器自动清除所有临时数据。
- 成组方式（APPL）—— 此方式便于用户分批记录所测试的数据，一组最多存 120 个数值，总共五组，可存 600 个数值。每组当存满 120 个数值时，屏幕的”num”将显示“120”，此时，仍可进行测量，但是测量值只显示不存储，也不参与统计计算。需要时，可删除该组数据，再进

行新的测量。

注意：所有测量值都将自动输入统计（程序不适用于 F1/90℃和 N1/90℃测头）。

- 两种方式的转换方法是：

仪器开机后，自动进入直接工作方式，工作方式区显示“D”。按“菜单”键，然后再按“”键或“”键，选择工作模式，然后按“”键进入，再按“”键或“”键，进行工作模式的选择，选择需要的工作模式，按“”键进行确定，然后再按“”键依次退出菜单，返回主界面。仪器进入成组方式，“sys”工作方式区显示“APPL 01”；“APPL 02”...“APPL 05”；

2.2.3 单位制式转换（公制<=>英制）

a) 公制和英制的转换方法是：开机状态下，按“”键后，屏显菜单，选择按“”“”键，将反显项目选中在“测量单位”后再按“”键，进入单位制式设置界面，按“”“”键进行测量单位的选择， μm （公制）；mils（英制），选择完毕，按“”键进行确认，然后按“”键退回到主显示界面，开始进入新的测量方式

b) 快速设置：直接按键盘上的“”键，可以快速的在 μm （公制）；mils（英制）之间进行循环切换

2.2.4 统计计算

本仪器对测量值自动进行统计处理，它需要至少三个测量值来产生 5 个统计值：平均值（MEAN）、标准偏差（S.DEV）、测试次数（No.）、最大测试值（MAX）、最小测试值（MIN）。

a) 参加统计计算的测量值

- ⊙ 在直接方式下所有测量值（包括关机前的测量值）均参加统计计算。

注意：当存满 120 个存贮单元时，仪器将删除所有的临时存储单元内的临时测量值。

- ⊙ 在成组方式下，参加统计计算的测量值仅限于本组内的数据。

注意：每组当存满 120 个数值时，尽管测量能继续，但不能修改统计值。需要时，可清除内存单元，再进行新的测量；

b)显示统计值：按“”键，进入菜单，按“”“”键将反显项目选中在“数据统计”选项，然后再按“”键，5 个统计值将全部显示。查看

完毕后，按“**取消**”键退回到主显示界面，开始进入新的测量方式。也可以快速的在键盘上直接按“**统计**”键，查看统计数据

2.2.5 存贮

成组方式下测量值自动存入内存单元，一组最多存 120 个数值，总共五组，可存 600 个数值。

2.2.6 删除

⊙ 删除当前测量值

无论在直接方式或成组方式下，只要在测量值显示状态，按一下“**删除**”键，随着一声鸣响，当前测量值已被删除。

⊙ 删除直接方式下的所有测量值、统计值、两点校准值


在直接方式测量值显示状态下，按二次“**删除**”键，随着一声长鸣响，直接方式下的所有测量值、统计值、两点校准值已被删除。

⊙ 删除某组中的所有测量值、统计值、校准值、界限值


按“**菜单**”键，操作“**↑**”“**↓**”键将反显项目选中在“删除文件”后再按“**确认**”键，进入删除界面，操作“**↑**”“**↓**”键选择组号后按“**删除**”键，随着一声长鸣响，该组下的所有测量值、统计值、校准值、界限值已被删除。

2.2.7 设置限界:只在分组分批模式下才能设置界限

- a) 按“**界限**”键，显示以前设置的上限，然后按“**↑**”“**↓**”键设定新的高限值

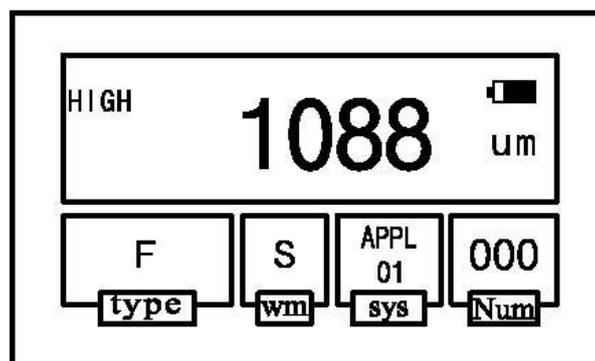

- b) 再按“**界限**”键，显示以前设置的下限，然后按“**↑**”“**↓**”键设定新的低限值，按“**确认**”键，退出设置

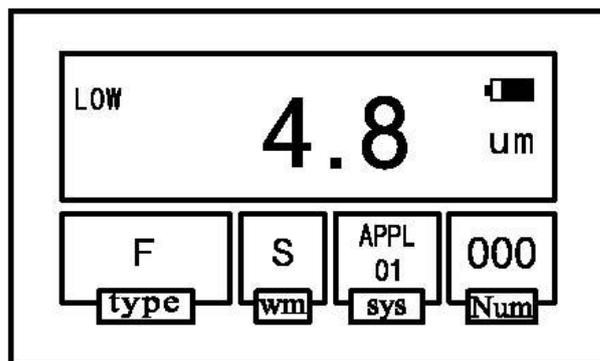

- 提示：1. 限界仅在成组方式下有效；
 2. 限界以外的测试结果由蜂鸣声报警；
 3. 限界以外的测试结果与其它测试结果一起被存贮并进行统计 计算。
 4. 上限与下限的接近程度是有限的。在上限值为 200 μm 以上时，上、下限最小接近程度为上限的 3%，在上限值为 200 μm 以下时，上、下限最小接近程度为 5 μm 。

2.2.8 操作一览表

表 3-1 操作一览表

键 名	功 能	备 注
	零点校准	3.3.1
	设置限界	2.2.7
	公英测量单位转换	
	删除测试值、统计值、限界、校准值	2.2.6
	单次和连续测量快速转换	
	仪器各种功能的切换	
	光标或数字移动调节	
	光标或数字移动调节	2.1
	参数选择确认	
	退出菜单操作	
	背光	
	开机	

*备注栏内给出的标号为本使用说明书中讲解本功能的章节校准箱

2.2.9 关于测量和误差的说明

⊙如果已经进行了适当的校准，所有的测量值将保持在一定的误差范围内(见附录 1)；

⊙ 根据统计学的观点，一次读数是不可靠的。因此任何由仪器显示的测量值都是五次“看不见”的测量的平均值。这五次测量是在几分之一秒的时间内由测头和仪器完成的；

⊙ 为使测量更加精确，可利用统计程序在一个点多次测量，粗大误差用 CLEAR 删除，最后覆层的厚度为：

$$CH = M+S+ \delta$$

其中： CH：覆层厚度

M：多次测量的平均值

S：标准方差

δ ：仪器允许误差

3 仪器的校准

为使测量准确，应在测量场所对仪器进行校准。

3.1 校准标准片（包括箔和基体）

已知厚度的箔或已知覆盖层厚度的试样均可作为校准标准片。简称标准片。

a) 校准箔

对于磁性方法，“箔”是指非磁性金属或非金属的箔或垫片。对于涡流方法，通常采用塑料箔。“箔”有利于曲面上的校准，而且比用有覆盖层的标准片更合适。

b) 有覆盖层的标准片

采用已知厚度的、均匀的、并与基体牢固结合的覆盖层作为标准片。对于磁性方法，覆盖层是非磁性的。对于涡流方法，覆盖层是非导电的。

3.2 基体

a) 对于磁性方法，标准片基体金属的磁性和表面粗糙度，应当与待测试件基体金属的磁性和表面粗糙度相似。对于涡流方法，标准片基体金属的电性质，应当与待测试件基体金属的电性质相似。为了证实标准片的适用性，可用标准片的基体金属与待测试件基体金属上所测得的读数进行比较。

b) 如果待测试件的金属基体厚度没有超过表一中所规定的临界厚度，可采用下面两种方法进行校准：

1) 在与待测试件的金属基体厚度相同的金属标准片上校准；

2) 用一足够厚度的，电学性质相似的金属衬垫金属标准片或试件，但必须使基体金属与衬垫金属之间无间隙。对两面有覆盖层的试件，不能采用衬垫法。

c) 如果待测覆盖层的曲率已达到不能在平面上校准，则有覆盖层的标准片的曲率或置于校准箔下的基体金属的曲率，应与试样的曲率相同。

3.3 校准方法

本仪器有三种测量中使用校准方法：零点校准、二点校准、在喷沙表面上校

准。二点校准法又分一试片法和二试片法。还有一种针对测头的基本校准。本仪器的校准方法是非常简单的。

3.3.1 零点校准

适用于除 CN02 外的所有的测头。

- a) 在基体上进行一次测量，屏幕显示 $\langle \times.\times\mu\text{m} \rangle$ 。
- b) 按 “” 键，屏显 $\langle 0.0 \rangle$ 。校准已完成，可以开始测量了。

重复上述 a、b 步骤可获得更为精确的零点，高测量精度。零点校准完成后就可进行测量了。

3.3.2 二点校准

3.3.2.1 一试片法

适用于除 CN02 外的所有测头。这一校准法适用于高精度测量及小工件、淬火钢、合金钢。

- a) 先校零点（如上述）。
- b) 在厚度大致等于预计的待测覆盖层厚度的标准片上进行一次测量，屏幕显示 $\langle \times \times \times \mu\text{m} \rangle$ 。
- c) 按 “” “” 键修正读数，使其达到标准值。校准已完成，可以开始测量了。

注意：1. 即使显示结果与标准片值相符，按   键也是必不可少的。

例如按一次  一次 。这一点适用于所有校准方法。

2. 如欲较准确地进行二点校准，可重复 b、c 过程，以提高校准的精度，减少偶然误差。

3.3.2.2 二试片法

适用于除 CN02 外的所有测头。两个标准片厚度至少相差三倍。待测覆盖层厚度应该在两个校准值之间。这种方法尤其适用于粗糙的喷沙表面和高精度测量。

先校零值。b) 在较薄的标准片上进行一次测量，按 “” “” 键修正读数，使其达到标准值。

c) 紧接着在厚的一个样片上进行一次测量，按 “” “” 键修正读数，

使其达到标准值。校准已完成，可以开始测量了。

3.3.2.3 在喷沙表面上校准

喷沙表面的特性导致了测量值大大偏离真值，其覆盖层厚度大致可用下面的方法确定。

方法一：

- a) 仪器要用 3.3.1 或 3.3.2.1 的方法在曲率半径和基材相同的平滑表面校准好。
- b) 在未涂覆的经过同样喷沙处理的表面测量 10 次左右，得到平均值 M_o 。
- c) 然后，在已涂覆的表面上测量 10 次得到平均值 M_m 。
- d) $(M_m - M_o) \pm S$ 即是覆盖层厚度。

其中 S （标准偏差）是 S_{M_m} 和 S_{M_o} 中较大的一个。

方法二：

- a) 用直接方式下的单次测量法测量。
- b) 先用两试片法校准仪器。
- c) 在试样上测量 5~10 次。按 STATS 键，统计值中的平均值即是覆层厚度。

3.3.2.4 铜上镀铬层的校准方法

适用于 N400、N1 和 N1/90° 测头，并使用特殊的校准标准片。

- ⊙ 必须使用一试片法。
- ⊙ 使用标有“铜上镀铬”（CHROME ON COPPER）字样的特殊标准片。

3.3.2.5 CN02 测头的校准方法

CN02 是一种平展的测头，仅适用于测量平滑表面的铜板或铜箔的厚度。

- a) 开机后，将 CN02 测头平稳地放在随机配带的 5.0mm 铜块上，按校零键，屏幕显示“00”；
- b) 在标准片上进行一次测量；
- c) 按“”“”键修正读数，使其达到标准值。校准已完成，可以开始测量。
- d) 测量双面覆铜板需用双面敷铜标准片校准。

说明：在温度变化极大的情况下，如冬季或盛夏在室外操作时，应在与待测箔厚度接近的标准片上进行校准。校准时的环境温度应与使用时的环境温度一致。

注意：

1. 出现下列情况，必需重新校准。
 - ◆ 校准时，输入了一个错误值
 - ◆ 操作错误
 - ◆ 更换了测头
2. 在直接方式下，如果输入了错误的校准值，应紧接着做一次测量，随后再做一次校准，即可获取新值消除错误值；
3. 每一组单元中，只能有一个校准值。
4. 零点校准和二点校准都可以重复多次，以获得更为精确的校准值，提高测量精度但此过程中一旦有过一次测量，则校准过程便告结束。

3.3.3 修改组 Fx 中的校准值

删除组单元中的所有数据和校准值之后才能重新校准。否则将出现 E20 错误代码和鸣响报警。更换测头后，必须用此方法！


3.4 基本校准的修正

在下述情况下，改变基本校准是有必要的：

- ___ 测头顶端被磨损。
- ___ 新换的测头。
- ___ 特殊的用途。

在测量中，如果误差明显地超出给定范围，则应对测头的特性重新进行校准称为基本校准。通过输入 6 个校准值(1 个零和 5 个厚度值)，可重新校准测头。


a) 在仪器开机状态下按“**校准**”键，屏幕显示 CAL，即进入基本校准状态；

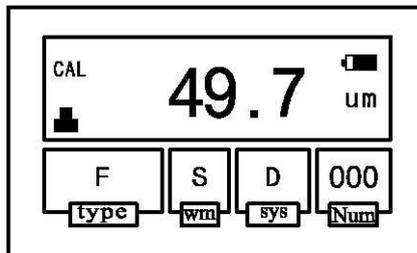

b) 先校零值。在选取的零点基体是，测量一次，按“**校零**”键，仪器系统归零。可连续重复进行多次，以获得一个多次校准的平均值，这样做可以提高校准的准确性；

c) 使用标准片，按厚度增加的顺序，一个厚度上可做多次。每个厚度应至少是上一个厚度的 1.6 倍以上，理想的情况是 2 倍。例如：50、100、200、400、800 μm 。最大值应该接近但低于测头的最大测量范围；

选取第一个标准片，放置在基体上，进行测量，显示如下：

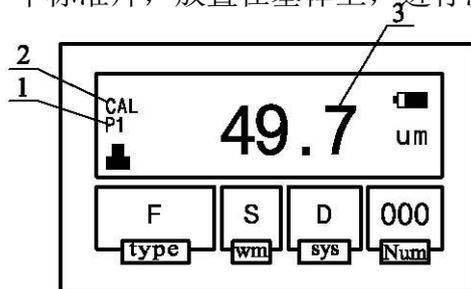

按“**↑**”“**↓**”键修正读数，使其达到标准片的标准值，然后按**确认**键，第一个校准值输入完毕，依次类推，输入完整 5 个试片的厚度，屏幕相应提示 P1 P2 P3 P4 P5。

注意：每个厚度应至少是上一个厚度的 1.6 倍以上，否则视为基本校准失败。

d) 在输入 5 个校准值以后，仪器自动关闭，新的校准值已存入仪器。当再次

开机时，仪器将按新的校准值工作。

注意：为了使仪器更加精准，此项基本校准操作，可以多次进行。

4 影响测量精度的因素

4.1 影响因素相关表

表 4-1 影响因素相关表

影响因素	测量方法	
	磁性方法	涡流方法
基体金属磁性质	▲	
基体金属电性质		▲
基体金属厚度	▲	▲
边缘效应	▲	▲
曲率	▲	▲
试样的变形	▲	▲
表面粗糙度	▲	▲
磁场	▲	
附着物质	▲	▲
测头压力	▲	▲
测头取向	▲	▲

▲ ----- 表示有影响

4.2 影响因素的有关说明

a) 基体金属磁性质

磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响（在实际应用中，低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的），为了避免热处理和冷加工因素的影响，应使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准；亦可用待涂覆试件进行校准。

b) 基体金属电性质

基体金属的电导率对测量有影响，而基体金属的电导率与其材料成分及热处理方法有关。使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准。

c) 基体金属厚度

每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度。大于这个厚度，测量就不受基体金属厚度的影响。本仪器的临界厚度值见附表 d) **边缘效应**

本仪器对试件表面形状的陡变敏感。因此在靠近试件边缘或内转角处进行测量是不可靠的。

e) **曲率**

试件的曲率对测量有影响。这种影响总是随着曲率半径的减少明显地增大。因此，在弯曲试件的表面上测量是不可靠的。

f) **试件的变形**

测头会使软覆盖层试件变形，因此在这些试件上测出可靠的数据。

g) **表面粗糙度**

基体金属和覆盖层的表面粗糙程度对测量有影响。粗糙程度增大，影响增大。粗糙表面会引起系统误差和偶然误差，每次测量时，在不同位置上应增加测量的次数，以克服这种偶然误差。如果基体金属粗糙，还必须在未涂覆的粗糙度相类似的基体金属试件上取几个位置校对仪器的零点；或用对基体金属没有腐蚀的溶液溶解除去覆盖层后，再校对仪器的零点。

h) **磁场**

周围各种电气设备所产生的强磁场，会严重地干扰磁性法测厚工作。

i) **附着物质**

本仪器对那些妨碍测头与覆盖层表面紧密接触的附着物质敏感，因此，必须清除附着物质，以保证仪器测头和被测试件表面直接接触。

j) **测头压力**

测头置于试件上所施加压力大小会影响测量的读数，因此，要保持压力恒定。

k) **测头的取向**

测头的放置方式对测量有影响。在测量中，应当使测头与试样表面保持垂直。

4.3 使用仪器时应当遵守的规定

a) **基体金属特性**

对于磁性方法，标准片的基体金属的磁性和表面粗糙度，应当与试件基体金属的磁性和表面粗糙度相似。

对涡流方法，标准片基体金属的电性质，应当与试件基体金属的电性质相似。

b) **基体金属厚度**

检查基体金属厚度是否超过临界厚度，如果没有，可采用 3.3) 中的某种方法进行校准。

c) **边缘效应**

不应在紧靠试件的突变处，如边缘、洞和内转角等处进行测量。

d) **曲率**

不应在试件的弯曲表面上测量。

e) **读数次数**

通常由于仪器的每次读数并不完全相同，因此必须在每一测量面积内取几个读数。覆盖层厚度的局部差异，也要求在任一给定的面积内进行多次测量，表面粗糙时更应如此。

f) **表面清洁度**

测量前，应清除表面上的任何附着物质，如尘土、油脂及腐蚀产物等，但不要除去任何覆盖层物质。

5 保养与维修

5.1 环境要求

严格避免碰撞、重尘、潮湿、强磁场、油污等。

5.2 更换电池

本仪器在使用中，当电池电压过低时，即屏幕上的电池标志显示为空，应尽快给仪器更换电池。更换电池时应特别注意电池安装的正负极性的方向。

5.3 故障排除

下面的错误信息表告诉您如何去识别和排除故障：

表 5-1 错误信息表

错误代号	错误代号的含意	原因及解决办法
E02	测头或仪器损坏	修理测头或仪器
E03	测头或仪器损坏	修理测头或仪器
E04	测量值发生大的波动（例如在软覆盖层上测量时）；磁场影响	在软质覆盖层上测量时，应采用辅助装置进行测量；远离强磁场环境
E05	开机时测头离金属基体太近	测头远离金属基体
E08	测头或仪器损坏	修理测头或仪器
E11	测头型号与本组原有数据对应的测头型号不符	更换合适的测头 另选一个未使用的组单元 删除后重新校准
E15	零值偏差太大，不能校零	选择合适的基体或修理仪器
E20	这个组单元中已有校准值	另选一个未使用的分组单元 或删除后重新校准

如果未显示错误代码而工作不正常，例如：

- a) 仪器不能自动关机；
- b) 不能测量；
- c) 键不工作；
- d) 测量值反复无常。

出现这类故障时，当用户通过上述方法仍不能排除故障时，请用户不要拆机自修。填妥保修卡后，请将仪器交我公司维修部门，执行保修条例。

如果能将出现错误的情况简单描述一下，一同寄出，我们将会非常感谢您。

6 附表

附表 1

技术参数表

测头型号		F400	F1	F1/90°	F5	F10	
工作原理		磁 感 应					
测量范围 (μm)		0~400	0~1250		0~5000	0~10000	
低限分辨力 (μm)		0.1	0.1		1	10	
示 值	一点校准	± (3%H+1)			± (3%H+5)	± (3%H+10)	
	二点校准	± ((1~3)%H+0.7)	± ((1~3)%H+1)		± ((1~3)%H+5)	± ((1~3)%H+10)	
测 试 条	最小曲率	凸	1	1.5	平直	5	10
	最小面积的直径(mm)	Φ3		Φ7	Φ7	Φ20	Φ40
	基体临界	0.2		0.5	0.5	1	2
测头型号		N400	N1	N1/90°	CN02	N10	
工作原理		涡 流					
测量范围 (μm) (铜上镀铬 0~40)		0~400	0~1250		10~200	0~10000	
低限分辨力 (μm)		0.1	0.1		1	10	
示 值 误差	一点校准 (μm)	±	± (3%H+1.5)		± (3%H+1)	± (3%H+25)	
	二点校准 (μm)	± [(1~3)%H+0.7)	± [(1~3)%H+1.5]		—	± ((1~3)%H+25)	
测 试 条	最小曲率半径	凸	1.5	3	平直	仅为平直	25
	最小面积的直	Φ4		Φ5	Φ5	Φ7	Φ50
	基体临界厚度	0.3		0.3	0.3	无限制	50μm 铝箔

附表 2 测头选用参考表

基体 \ 覆盖层		有机材料等非磁性覆盖层 (如: 漆料、涂漆、珐琅、搪瓷、塑料和阳极化处理等)	
		覆盖层厚度不超过 100 μm	覆盖层厚度超过 100 μm
如铁、钢等磁性金属	被测面积的直径大于 30mm	F400 型测头 0~400 μm F1 型测头 0~1250 μm	F1 型测头 0~1250 μm F5 型测头 0~5mm F10 型测头 0~10mm
	被测面积的直径小于 30mm	F400 型测头 0~400 μm	F1 型测头 0~1250 μm F400 型测头 0~400 μm
如铜、铝、黄铜、锌、锡等有色金属	被测面积的直径大于 10mm	N400 型测头 0~400 μm	N400 型测头 0~400 μm N10 型测头 0~10mm
	被测面积的直径小于 10mm	N400 型测头 0~400 μm	N1 型测头 0~1250 μm N400 型测头 0~400 μm

备注: H——标称值

测头选用参考表(续表)

覆盖层 基体		非磁性的有色金属覆盖层(如:铬、锌、铝、铜、锡、银等)	
		覆盖层厚度不超过 100 μm	覆盖层厚度超过 100 μm
如 铁、钢 等磁性金属	被测面积的直径 大于 30mm	F400 型测头 0~400 μm	F400 型测头 0~400 μm F1 型测头 0~1250 μm F5 型测头 0~5mm F10 型测头 0~10mm
	被测面积的直径 小于 30mm	F400 型测头 0~400 μm F1 型测头 0~1250 μm	F400 型测头 0~400 μm F1 型测头 0~1250 μm
如 铜、 铝、黄 铜、锌、 锡等有 色金属	被测面积的直径 大于 10mm	仅用于铜上镀铬 N400 型测头 0~40 μm	-----
	被测面积的直径 小于 10mm	-----	-----
塑料、印刷线路非 金属基体	被测面积大	CN200 型测头 10~200 μm	CN200 型测头 10~200 μm

售后服务承诺

尊敬的客户：

非常感谢您选用我公司的产品，我公司以质量为生命，以信誉求发展，以服务为宗旨，是我们的发展准则。

我们的承诺

- 1、我公司所有生产流程均严格执行 ISO9001 国际质量标准体系，完全符合企业标准；
- 2、24 小时电话专线服务，我公司随时会向广大客户提供最新信息和技术资料；
- 3、我公司可派专业技术人员为购买仪器的用户进行免费操作指导和技术培训；
- 4、我公司承诺：自购买仪器之日起，保修一年，终身维护；
- 5、对用户长期提供优质的技术支持，对用户随时优惠供应相关的零配件；
- 6、及时跟踪服务，定期调研市场，听取反馈意见和建议，并随即改进调整；
- 7、网上受理，在线释疑，专家指导；

售后服务项目

- 1、24 小时技术服务热线（技术服务电话：400-012-6866）

当售后服务人员接到故障、报修电话后，会立即安排工程师回电话，对故障进行初步判断，如无需现场解决，将通过电话等方式在 4 小时予以解决。

如果需要现场解决，可联系技术工程师赶往现场。省会城市在 24 小时内解决，其他城市 48-72 小时内解决。

如果发生硬件故障，可安排技术工程师携带备件赶往现场，保证在 2 个工作日内为客户解决问题。

- 2、电子邮件回复服务（电子邮箱：postmaster@dscr.com.cn）

向用户提供基于电子邮件方式的技术支持服务，用户求助电子邮件的响应时间为 12 小时。

- 3、网站服务（公司网址：www.dscr.com.cn）

向客户提供产品技术介绍

- 4、传真回复服务（公司传真：0513-88931551）

向用户提供基于传真方式的技术支持服务，用户使用传真方式进行技术交流求助，响应时间为 4 小时。

- 5、紧急现场服务

发生紧急事件或别的支持方法无法解决的事件，我们提供现场服务，在第一时间到达客户现场。

仪器装箱单

装箱日期： 年 月 日

序号	品名	仪器编号	单位	数量	仪器图片
1	主机		台	1	
2	涂层探头		只	1	
3	基体		个	1	
4	涂层试片		1	套	
5	5号碱性电池		节	2	
6	螺丝刀		把	1	
7	产品包装箱		个	1	
8	随机文件		套	1	含说明书、合格证

主管人：

装箱人：

核对人：

检 验 证 书

海仪（字）第 325 号

制 造 商：海安迪斯凯瑞探测仪器有限公司

产品名称：涂层测厚仪

规格型号：

出厂编号：

检验结论：

主 管：

检 验：

核 验：

检验日期： 年 月 日

有效 期：一年

产品保修卡

填卡日期 年 月 日

产品名称	涂层测厚仪	购货日期	
型号		出厂编号	
购货单位		用户姓名	
联系电话		手机	
联系地址		邮编	

维修记录

送修次数	1	2	3
故障现象			
处理情况			
维修日期			
维修人员			

保修卡说明：

一、保修期限：自出售之日起一年。

二、保修条件：用户在完全按照说明书规定下操作并保管仪器，在保修期内因质量问题而出现故障，用户凭保修卡或有效发票给予保修。

三、下列情况实行有偿维修：（1）不能出示保修卡或有效发票的。

（2）用户自行拆卸、维修、改装仪器而引起的仪器故障。

（3）仪器因保管不当引起的故障。

（4）用户因人为损坏、操作不当或不可抗拒之自然灾害造成的故障。

（5）超过保修期限一年的仪器故障。

四、用户应妥善保存好本卡，遗失不补，本卡不得涂改。

五、盖有本厂保修专用章的保修卡方有效，在仪器需要维修时，凭此卡和检验证书维修。

六、售后服务电话：400-012-6866

七、地址：江苏省海安市高新区谭港路 159 号。

版权所有 翻印必究

引领行业风向标
打造国际化品牌

地址：江苏省海安县海安镇谭港路 159 号
电话：+86-513-88931553 88931552
传真：+86-513-88931551
网址：Http: //www.dscr.com.cn
邮编：226600